


Stappenkaart

Reparatie van scheur door middel van las- en soldeertechniek

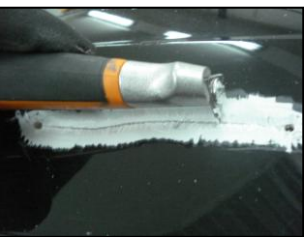

Benodigdheden:

- Soldeerbout 80 Watt;
- Driehoekschrapper;
- Digitale Föhn;
- RVS Versterkingsmat;
- Lasdraad afhankelijk van het te herstellen kunststofsoort.

1. Reinig reparatieplek eerst met water;
2. Gaatje boren aan uiteindes van de scheur;
3. RVS Versterkingsmat op maat knippen;
4. RVS Versterkingsmat insmelten aan binnenzijde met soldeerbout;
5. Schraap de buitenzijde van de scheur droog met de driehoekschrapper;
6. V - vorm in de scheur aan de buitenzijde maken;
7. Opzoeken juiste kunststofcode en kunststof lasdraad opzoeken en schoon schrapen;
8. Kunststofsoort op digitale föhn instellen;
9. Insmelten van lasdraad aan buitenzijde;
Tip: overdruk warmte weg met digitale föhn
10. Uiteinden lasdraad insmelten met soldeerbout;
11. Schuur de laatste restjes van het versmolten lasdraad weg met een schuurmachine;
12. Hanteer verder de standaard schuurstappen op lage snelheid van je lakleverancier voor verdere bewerking.